



Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt  
Kettenstr. 6

Tel.: 0203 – 440 79 74  
Fax: 0203 – 440 79 75  
eMail: m.bozkurt@sv-bozkurt.com

---

Duisburg, 17. März 2009

Kfz-Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt • Kettenstr. 6 • 47057 Duisburg

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstr. 1

11111 Musterstadt

**Kfz-Haftpflichtschaden vom:** 30.01.2009  
**Bei Rückfragen bitte angeben:** Gutachten-Nr. 2009/0009

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Sie erhalten beiliegend

1 Kopie unseres Gutachtens

zu obigem Schaden zu Ihrer Verwendung.

Das Original, einschl. Rechnung und Abtretungserklärung haben wir mit gleicher Post der Versicherung Ihres Unfallgegners zugesandt.

Unabhängig davon müssen Sie bei der gegnerischen Versicherung Ihre Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Anschrift und Telefon-Nr. des zuständigen Schadenbüros entnehmen Sie bitte dem Deckblatt des Gutachtens.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Kfz-Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt**

M.Bozkurt

Anlagen: Duplikat Gutachten  
Duplikat Abtretung



Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt  
Kettenstr. 6

Tel.: 0203 – 440 79 74  
Fax: 0203 – 440 79 75  
eMail: m.bozkurt@sv-bozkurt.com

# Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners:	Musterversicherung
	_____
	Versicherungsstr. 3
	_____
	33333 Musterheim
	_____
Versicherungsscheinnummer:	1234567890
	_____
Schadenummer:	1234567890
	_____
Versicherungsnehmer:	Rudi Raser
	_____
(Unfallgegner)	Beispielstr. 2
	_____
	22222 Musterdorf
	_____
Kennz. des Unfallgegners:	YY-BB1234
	_____
Schadentag / Schadenort:	30.01.2009 Musterstadt
	_____
Name des Geschädigten:	Max Mustermann
	_____
	Musterstr. 1
	_____
	11111 Musterstadt
	_____
Gutachten-Nr.:	2009/0009
	_____

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben.

Bis zur Höhe der Gutachtergebühren aus diesem Vertrag, gemäß der dem Gutachten beigefügten Rechnung, trete ich unwiderruflich an **erster** Stelle meine Schadenersatzansprüche aus dem obigen Unfallereignis an das o. g. Sachverständigenbüro ab.

Bei Zahlungsverzögerung durch die regulierende Versicherung aus Gründen, die sich aus unklarer Rechtslage ergeben, verliert diese Abtretungserklärung nach einem Zeitraum von 3 Monaten ihre Gültigkeit.

Ich verpflichte mich, selbst für die Geltendmachung meiner Schadenersatzansprüche Sorge zu tragen. Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

31.01.2009

Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Geschädigten



Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt  
Kettenstr. 6

Tel.: 0203 – 440 79 74  
Fax: 0203 – 440 79 75  
eMail: m.bozkurt@sv-bozkurt.com

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## **Haftpflichtschadengutachten**

Auftraggeber / Fahrzeughalter : Max Mustermann  
: Musterstr. 1  
: 11111 Musterstadt

Versicherung des Unfallgegners : Musterversicherung  
: Versicherungsstr. 3  
: 33333 Musterheim

Telefon : 01234-567890  
Versicherungsschein-Nummer : 1234567890  
Schaden-Nummer : 1234567890

Versicherungsnehmer bzw. Halter : Rudi Raser  
: Beispielstr. 2  
: 22222 Musterdorf

Kennzeichen des Versicherungsnehmers : YY-BB1234

Auftrag vom : 31.01.2009  
Ereignis vom / Ort : 30.01.2009 / Musterstadt  
Besichtigungsdatum / Ort : 31.01.2009 / Musterstadt

Besichtigung durch : Herrn Bozkurt  
bei der Besichtigung anwesend : Herr Mustermann

### **Zusammenfassung**

Reparaturkosten ohne MwSt.	€	10.756,55
19,0 % MwSt.	€	2.043,74
Reparaturkosten mit MwSt.	€	12.800,29
Abzug „Neu für Alt“ / Vorteilsausgleich	€	- 400,08
Gesamtsumme ohne MwSt.	€	10.356,47
19,0 % MwSt. aus der Gesamtsumme	€	1.967,73
<b>Endsumme incl. 19,0 % MwSt. und Abzügen</b>	<b>€</b>	<b>12.324,20</b>
<b>Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)</b>	<b>€</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Entsorgungskosten incl. 19,0 MwSt.</b>	<b>€</b>	<b>180,00</b>
Wertminderung	: entfällt.	
<b>Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)</b>	<b>€</b>	<b>35,00</b>
<b>Mietwagenklasse</b>		<b>06</b>
Wiederbeschaffungsdauer	: 12-14 Kal.-Tg.	
Feststellung wirtsch. Totalschaden	: 31.01.2009 (wurde Herrn Mustermann mitgeteilt.)	
Fahrzeugzustand	: Fahrzeug ist nicht fahrfähig.	

Dieses Gutachten umfasst: 19 Seiten  
14 Fotos



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## Fahrzeugdaten

Amthliches Kennzeichen : XX-AA1234  
Fahrzeugart : Pkw, SUV, Kleintransporter  
Aufbau : Limousine  
Fabrikat : BMW  
Typ und Ausführung : 316i  
Anzahl der Türen : 2  
Katalysator bzw. Schadstoffklasse : geregelter Kat.  
Motorart : Viertakt-Ottomotor  
EDV-Abruf-Code (Schwacke) :  
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ : 0005/538  
Fahrzeugidentnummer : ABCDE111111111111  
Antriebsart : Heckantrieb  
Leistung in kW : 75,0  
Hubraum in ccm : 1596  
Plätze : 5  
Leergewicht in kg : 11908  
Zul. Gesamtgewicht in kg : 1650  
Reifendimension : 185/55R65  
Profiltiefe in mm : VL 6,5 VR 6,5 HL 4,0 HR 6,5  
Erstzulassung : 01.06.1995  
Letzte Zulassung : 27.11.2008  
Anzahl der Vorbesitzer : unbekannt  
Nächste HU /AU : 11.2010 / 11.2010  
Allgemeinzustand : Alter und Laufleistung entsprechend  
Tachostand abgelesen : 132749 km  
Tachostand geschätzt / angegeben : 132749 km / 132749 km  
Farbe : HELLROT

Serien-Ausstattung:

Sonder-Ausstattung:

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

## Besichtigungsbedingungen


Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend da der Schadenbereich nicht freigelegt war. Es wurde vereinbart das Fahrzeug ggf. im demontiertem Zustand noch einmal zu besichtigen, falls dies erforderlich wird.

## Vorschäden / Altschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Bei der Besichtigung wurde ein nicht behobener Vorschaden festgestellt: die Motorhaube ist nicht lackiert, es fehlt das Markenemblem; der Schweller auf der linken Fahrzeugseite fehlt; die Zierleiste auf dem linken Kotflügel fehlt.

## Anstoßbereich / Anstoßrichtung

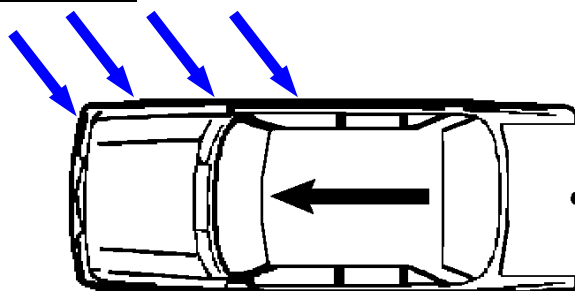

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## Schadenhergang/ Schadenumfang

Nach Angaben des Fahrzeughalters befuhr er den linken der beiden Fahrstreifen als der Schädiger unvermittelt die Fahrspur wechselte. Es kam zum Anstoß mit der vorderen rechten Fahrzeugseite und zog sich bis zum hinteren Seitenteil.

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg:

Tür v.r., Scharnier Tür v.r.o., Scharnier Tür v.r.u., Türbremse v.r., Führungsschiene Tür v.r., Dtg. Fensterschacht r.i., Fensterschachtleiste Abdeckung R., Verschluss Mit Code Tür v.r., Dtg. Fensterschacht r.a., Stossleiste Tür v.r., Blende Türverschluss v.r., Elektr. Aussenspiegel r., Blende Aussenspiegel Innen r., Abdichtung Lufteintritt Heizung, Ziergitter Frontverkleidung l., Ziergitter Frontverkleidung r., Frontverkleidung, Seitenwand v.r., Abdeckung Seitenwand v.r., Frontklappe, Scharnier Frontklappe l., Scharnier Frontklappe r., Gasdruckfeder Frontklappe l., Gasdruckfeder Frontklappe r., Dtg. Frontklappe v., Dtg. Frontklappe r., Dtg. Frontklappe l., Schallisolierung Frontklappe, Scheinwerfer r. Kpl., Leuchtweitenversteller v.r., Nebelscheinwerfer l. Kpl., Nebelscheinwerfer r. Kpl., Blinkleuchte v.r., Träger Stossstange v., Verkleidung Stossfänger v., Aufnahme Stossfänger v.l., Aufnahme Stossfänger v.r., Deckel Stossstange v. Mitte, Einlage Stossf.-aufnahme l, Einlage Stossf.-aufnahme r, Gitter Verkleidung Stossstange V., Aufnahme Stossfänger v.l.a., Aufnahme Stossfänger v.r.a., Luftführung Bremscheibe v.l., Luftführung Bremscheibe v.r., Pralldämpfer Stossstange v.l., Pralldämpfer Stossstange v.r., Halter Stossfänger v.l., Halter Stossfänger v.r., Seitenwand h.r., Rep.-satz Heckscheibe, Abdeckung Heckscheibe o., Abdeckung Heckscheibe u., Stossleiste Seitenwand h.r., Vorderachsträger, Impulsgeber ABS v.r., Stabilisator v., Stütze Stabi v.r., Halter Stabi v.r., Querlenker v.r., Satz Gummilager Querlenker v., Halter Querlenker v.r., Achsschenkel v.r., Federbein v.r., Schraubenfeder v.r., Federunterlage v.r.o., Federteller Vorderfeder r.o., Stützlager Federbein v.r., Federunterlage v.r.u., Hydrolenketriebe, Faltenbalg Spurstange r., Spurstange r., Radialreifen Winter/m+s v.r., Scheibenrad Stahl v.r., Querrohr v. beschädigt - erneuern.

## Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## Reparaturkosten-Kalkulation

-----

Fahrzeug-Halter	:	Herr Max Mustermann Musterstr. 1	
PLZ / Postfach	:	11111 Musterhausen	
Amtl. Kennzeichen	:	XX-AA1234	
Fahrzeugart	:	Pkw, SUV, Kleintransporter	01
Fabrikat	:	BMW	130
Typ	:	Baureihe 3 Coupe (E36) 316i	013001
Fg-Nr. / Ident-Nr.	:	ABCDE111111111111	
KBA-Schl. HST/Typ	:	0005 / 538	
Erste/Letzte Zul.	:	01.06.1995 / 27.11.2008	
KM-Stand Tacho	:	132749 /	
geschätzt/lt.Angabe	:	132749 / 132749	
Bemerkung	:	abgelesen	
Nächste HU/AU	:	11.2010 / 11.2010	
Farbe	:	HELLROT	
Farbcode	:	314	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	09
DAT-€-Code	:	01 130 013 001 0001	
Serienzubehör	:		
		Karosserie: 2-türig	10002
		Scheibenkleber für Warmverklebung	23603
		Airbag Fahrerseite	26801
243		Airbag Beifahrerseite	26802
498		Kopfstützen hinten	34805
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Zentralverriegelung	35300
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Lenkrad (Leder Serienstyling)	69106
		Servolenkung	69800
		Getriebe 5-Gang - Sport	75106
		Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT	83807
Sonderzubehör	:		
314		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Schliesst ein:	
314		Außenspiegel heizbar	15102
401		Schiebe-/Hebedach elektrisch (Stahl)	16607
520		Nebelscheinwerfer	18300
556		Außentemperaturanzeige	25702
529		Heizungsanlage mit Mikrofilter	29201
494		Sitzheizung vorn	29500
C1		Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	30109
481		BMW-Sportsitze vorn	32002
		Fernbedienung für Zentralverriegelung	35405
704		Sport-Fahrwerk (M-Technic)	42004
		Stahlfelgen 6x15	43709
		Reifen 185/65 R15 ..T	57200
		Reifen 185/65 R15 ..Q (M+S)	57203
		Schliesst ein:	
		Winterreifen/M+S	68800
		Reifen 205/60 R15 ..T (M+S)	58206
255		Lenkrad (Sport)	69200
Zusatzausstattung	:		
(Hersteller-codes vorangestellt)			

Ersatzteile: INCL. 10,00% AUFSCHLAG

Preisliste gültig ab: 21.11.2008



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
20112	41518230468	TUER V.R.	1		538,98
20212	41521960234	SCHARNIER TUER V.R.O.	1		16,39
20214	41511960206	SCHARNIER TUER V.R.U.	1		16,39
20272	51218161782	TUERBREMSE V.R.	1		21,23
20536	51321977586	FUEHRUNGSSCHIENE TUER V.R.	1		16,28
20752	51218201064	DTG. FENSTERSCHACHT R.I.	1		15,29
21922	(51328201066	FENSTERSCHACHTLEISTE ABDECKUNG R.	1		14,30
21952	51218199916	VERSCHLUSS MIT CODE TUER V.R.	1		127,60
22582	51211977676	DTG. FENSTERSCHACHT R.A.	1		21,23
22592	51131977274	STOSSLEISTE TUER V.R.	1		29,70
23012	51218205302	BLLENDE TUERVERSCHLUSS V.R.	1		8,53
23112	51168144402	ELEKTR. AUSSENSPIEGEL R.	1		113,30
23142	51321977492	BLLENDE AUSSENSPIEGEL INNEN R.	1		2,73
40261	51711977438	ABDICHTUNG LUFTEINTRITT HEIZUNG	1		10,01
43325	51138122237	ZIERGITTER FRONTVERKLEIDUNG L.	1		27,23
43326	51138122238	ZIERGITTER FRONTVERKLEIDUNG R.	1		27,23
43410	41331977940	FRONTVERKLEIDUNG	1		88,55
43712	(41358122236	SEITENWAND V.R.	1		180,76
43832	51711977048	ABDECKUNG SEITENWAND V.R.	1		17,60
44210	41618135345	FRONTKLAPPE	1		302,50
44251	41618175001	SCHARNIER FRONTKLAPPE L.	1		22,88
44252	41618175002	SCHARNIER FRONTKLAPPE R.	1		22,88
44291	51238119558	GASDRUCKFEDER FRONTKLAPPE L.	1		29,81
44292	51238119558	GASDRUCKFEDER FRONTKLAPPE R.	1		29,81
44471	51238207821	DTG. FRONTKLAPPE V.	1		11,66
44472	51718165273	DTG. FRONTKLAPPE R.	1		13,97
44480	51718165273	DTG. FRONTKLAPPE L.	1		13,97
44501	51481977128	SCHALLISOLIERUNG FRONTKLAPPE	1		57,09
45612	(63128363496	SCHEINWERFER R. KPL.	1		266,75
45812	67168361460	LEUCHTWEITENVERSTELLER V.R.	1		79,75
45901+	(63178357389	NEBELSCHEINWERFER L. KPL.	1		80,08
45902	(63178357390	NEBELSCHEINWERFER R. KPL.	1		80,08
46062	63138353282	BLINKLEUCHTE V.R.	1		22,77
47130	51112264482	TRAEGER STOSSSTANGE V.	1		141,90
47151	51118165142	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V.	1		206,80
47155	51711977117	AUFNAHME STOSSFAENGER V.L.	1		5,07
47156	51711977118	AUFNAHME STOSSFAENGER V.R.	1		5,07
47157	51111960279	DECKEL STOSSSTANGE V. MITTE	1		13,75
47181	51118122575	EINLAGE STOSSF.-AUFNAHME L	1		4,80
47182	51118122576	EINLAGE STOSSF.-AUFNAHME R	1		4,80
47200	(51118165145	GITTER VERKLEIDUNG STOSSSTANGE V.	1		37,18
47231	51118122577	AUFNAHME STOSSFAENGER V.L.A.	1		4,80
47232	51118122578	AUFNAHME STOSSFAENGER V.R.A.	1		4,80
47246	51718156251	LUFTFUEHRUNG BREMSSCHEIBE V.L.	1		6,77
47247	51718156252	LUFTFUEHRUNG BREMSSCHEIBE V.R.	1		6,77
47253	51118119257	PRALLDAEMPFER STOSSSTANGE V.L.	1		104,68
47254	51118119258	PRALLDAEMPFER STOSSSTANGE V.R.	1		104,68
47255	51111977308	HALTER STOSSFAENGER V.L.	1		3,97
47256	51111977308	HALTER STOSSFAENGER V.R.	1		3,97
53112	41358130798	SEITENWAND H.R.	1		285,82
	83190147370	REP.-SATZ HECKSCHEIBE	1		84,37
	51311977608	ABDECKUNG HECKSCHEIBE O.	1		18,81
	51318119281	ABDECKUNG HECKSCHEIBE U.	1		10,56
53662	51131977248	STOSSLEISTE SEITENWAND H.R.	1		22,28
60100	31111096485	VORDERACHSTRAEGER	1		327,80
60962	34521163027	IMPULSGEBER ABS V.R.	1		82,83





Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

61210	31351091308	STABILISATOR V.	1	118,80
61402	31351091764	STUETZE STABI V.R.	1	34,43
61422	31351127263	HALTER STABI V.R.	1	3,27
61512	31121094276	QUERLENKER V.R.	1	113,05
61596	31129059288	SATZ GUMMILAGER QUERLENKER V.	1	16,71
61632	31121139790	HALTER QUERLENKER V.R.	1	33,77
62012	31211092080	ACHSSCHENKEL V.R.	1	120,45
63012	(31311090716	FEDERBEIN V.R.	1	161,70
63232	(31331138345	SCHRAUBENFEDER V.R.	1	79,75
63292	31331128523	FEDERUNTERLAGE V.R.O.	1	3,80
63332	31331135580	FEDERTELLER VORDERFEDER R.O.	1	7,92
63412	31331092885	STUETZLAGER FEDERBEIN V.R.	1	49,28
63422	31331090479	FEDERUNTERLAGE V.R.U.	1	2,61
65000	32131096240	HYDROLENKGETRIEBE	1	946,00
65022	32211139786	FALTENBALG SPURSTANGE R.	1	8,36
65794	32111139316	SPURSTANGE R.	1	77,22
66502	(185/65 R15 ..T	RADIALREIFEN WINTER/M+S V.R.	1	96,80
66532	36111095007	SCHEIBENRAD STAHL V.R.	1	52,15
80221	51718135880	QUERROHR V.	1	32,78

Arbeitslohn:

-----

DVN	RC	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	AW	EUR
-----						
20112	E	41 51 500	VORDERTUER R. ERS. UMFASST: TUERBREMSE V.R., FUEHRUNGSSCHIENE TUER V.R., DTG. FENSTERSCHACHT R.I., VERSCHLUSS MIT CODE TUER V.R., DTG. FENSTERSCHACHT R.A., STOSSLEISTE TUER V.R., BLENDE TUERVERSCHLUSS V.R., ELEKTR. AUSSENSPIEGEL R.	K	43	331,46
		97 51 510	HOHLRAUMKONSERVIERUNG VORDERTUER R. (VERBUNDARBEIT)	K	2	15,42
20212	E	41 99 000	SCHARNIER VORDERTUER R.O. ERS. (TUER AUSGEBAUT)	K	18	138,75
20214	E	41 99 000	SCHARNIER UND VORDERTUER R. ERS. (TUER AUSGEBAUT)	K	18	138,75
42702+E	41 33 131	FRONTVERKLEIDUNG (BLENDE) UND SEITENWAND V.R. A+E/ERS. UMFASST: ZIERGITTER FRONTVERKLEIDUNG L., ZIERGITTER FRONTVERKLEIDUNG R., ABDECKUNG SEITENWAND V.R., DTG. FRONTKLAPPE R., SCHEINWERFER R. KPL., LEUCHTWEITENVERSTELLER V.R., BLINKLEUCHTE V.R.	K	30	231,25	
43714	O	97 35 510	UNTERBODEN-/HOHLRAUMSCHUTZ, SEITENWAND V.R. NACHARBEITEN (VERBUNDARBEIT)	K	2	15,42
44210	E	41 61 500	FRONTKLAPPE ERS. UMFASST: GASDRUCKFEDER FRONTKLAPPE L., GASDRUCKFEDER FRONTKLAPPE R., DTG. FRONTKLAPPE V., SCHALLISOLIERUNG FRONTKLAPPE	K	11	84,79
		97 61 510	HOHLRAUMKONSERVIERUNG FRONTKLAPPE	K	2	15,42



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

			(VERBUNDARBEIT)			
44250+E	41	61	540	BEIDE SCHARNIERE A+E/ERS. (FRONTKLAPPE AUSGEBAUT)	K	3 23,13
44480	E	51	71	820	ABDICHTUNG FRONTKLAPPE L. SEITL. A+A/ERS.	K 1 7,71
47110+E	51	11	501	UMFASST: ABDICHTUNG LUFTEINTRITT HEIZUNG STOSSFAENGER V. ERS. (AUSGEBAUT)	K	6 46,25
47194+E	51	11	795	UMFASST: NEBELSCHEINWERFER L. KPL., NEBELSCHEINWERFER R. KPL., EINLAGE STOSSF.-AUFNAHME L, EINLAGE STOSSF.-AUFNAHME R, AUFNAHME STOSSFAENGER V.L.A., AUFNAHME STOSSFAENGER V.R.A. STOSSDAEMPFER STOSSSTANGE V. BD. ERS. (AUSGEBAUT)	K	4 30,83
53112	E	41	35	110	UMFASST: HALTER STOSSFAENGER V.L., HALTER STOSSFAENGER V.R. SEITENWAND H.R. ERS.	K 202 1557,08
		97	35	040	UMFASST: STOSSLEISTE SEITENWAND H.R., ABDECKUNG HECKSCHEIBE O., ABDECKUNG HECKSCHEIBE U., QUERROHR V. UNTERBODEN-/HOHLRAUMSCHUTZ, SEITENWAND H.R. NACHARBEITEN	K 6 46,25
60100	E	31	11	505	VORDERACHSTRAEGER ERS.	M 15 92,50
		32	00	590	ELEKTRONISCHE VERMESSUNG (NACH REPARATUR)	M 17 104,83
		32	00	610	SPUR VORDERACHSE EINSTELLEN	M 3 18,50
61210	E	31	99	000	STABILISATOR V. A+E/ERS. (QUERLENKER AUSGEBAUT)	M 3 18,50
61512	E	31	99	000	QUERLENKER V.R. ERS. (ACHSSCHENKEL UND VORDERACHSTRAEGER ABGEBAUT)	M 6 37,00
62012	E	31	99	000	UMFASST: SATZ GUMMLAGER QUERLENKER V., HALTER QUERLENKER V.R. ACHSSCHENKEL V.R. ERS. (FEDERBEIN AUSGEBAUT)	M 8 49,33
63012	E	31	31	501	UMFASST: IMPULSGEBER ABS V.R. FEDERBEIN V.R. ERS. (AUSGEBAUT)	M 4 24,67
		31	31	502	UMFASST: SCHRAUBENFEDER V.R., STUETZLAGER FEDERBEIN V.R. FEDERBEIN V.R. KPL. A+E	M 8 49,33
65000	E	32	13	501	UMFASST: STUETZE STABI V.R. HYDROLENKGETRIEBE ERS. (VORDERACHSTRAEGER KPL. AUSGEBAUT)	M 10 61,67
65794	E	32	99	000	SPURSTANGE R. A+E/ERS. (LENKGETRIEBE AUSGEBAUT) KPL. UMFASST: FALTENBALG SPURSTANGE R.	M 1 6,17
66502	E	36	12	501	REIFEN / FELGE V.R. ERS. (AUSGEBAUT)	M 4 24,67
90604	A	ARBEITSAUFWAND			FZG.-VERBRINGUNG	K 12 * 92,50

Lackierung:

-----

DVN	LS	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	QDM	AW	EUR
-----	----	-------------	-----------------------	-----	----	-----

-----



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

44210	4	99	61	011	FRONTKLAPPE	ST.2	160	54	558,00
					UMFASST: VORBEREITUNGSARBEITEN				
20112	4	99	51	548	VORDERTUER R.	ST.2	73	14	144,67
43410	4	99	33	535	FRONTVERKLEIDUNG	ST.2	18	6	62,00
43712	4	99	35	519	SEITENWAND V.R.	ST.2	50	11	113,67
47151	4	99	68	529	STOSSSTANGE V.	ST.2	74	16	165,33
					(TEIL AUSGEBAUT)				
53112	4	99	36	529	SEITENWAND H.R.	ST.3	84	22	227,33

**Endsummenkalkulation:**

**ERSATZTEILE:**

Lt. Einzelaufstellung 5778,46  
 + 2,00% Kleinersatzteile 115,57

**Gesamt** 5894,03

**ARBEITSLOHN:**

**Karosserie** (1 STD = 12 AW)  
 360 AW x 7,7083 EUR/AW = 2775,01  
**Mechanik** (1 STD = 12 AW)  
 79 AW x 6,1666 EUR/AW = 487,17

**Gesamt** 439 AW (= 36,58 STD) 3262,18

**LACKIERUNG:**

**Lohn** (1 STD = 12 AW)  
 123 AW (=10,25 STD) x 10,3333 EUR/AW = 1271,00  
**Material**  
 Konstante = 13,86  
 ST.1 : 0 QDM x 0,58 EUR  
 ST.3 : 84 QDM x 0,72 EUR = 60,48  
 ST.2 : 375 QDM x 0,68 EUR = 255,00

**Total Lackmaterial** = 329,34

**Gesamt** 1600,34

EUR

Voraussichtliche Reparaturkosten netto : 10756,55  
 + 19,00% MwSt : 2043,74  
 Voraussichtliche Reparaturkosten brutto : 12800,29

**WERTVERBESSERUNG / ABZUG NFA:**

DVN RC BENENNUNG PREIS %NFA EUR



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

---

44210 4 FRONTKLAPPE	666,80	60,00	400,08
<hr/>			
Wertverbesserung netto	:		400,08
+ 19,00% MwSt	:		76,02
Wertverbesserung brutto	:		476,10

---

SCHLUSS-SUMMEN:

---

	NETTO	MWST	BRUTTO
Reparaturkosten	10756,55	2043,74	12800,29
- Wertverbesserung / Abzug NFA	400,08	76,02	476,10
<hr/>			
Korrigierte Reparaturkosten	10356,47	1967,72	12324,19

---

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:

+ = neue Position aus Rep. Logik  
\* = manuelle Eingabe des Anwenders  
! = Schätzpreis, Abweichung möglich  
A = Zeit gemäss Ausbeulformel

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
( = ETN nicht zur Bestellung geeignet  
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.  
? = Preis gemäß Nachweis  
d = Preis aus DMS



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

**Wertminderung**

**entfällt**

**Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall (ohne MwSt.)**

€

**400,08**

Abzüge für Wertverbesserung wurden bei der betreffenden Position entsprechend des Erhaltungszustandes in der Kalkulation berücksichtigt. Weitere Abzüge sind nicht gerechtfertigt.

**Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)**

€

**4.250,00**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge auf Grund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende sogenannte Privatmarkt. Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer können daher nicht gemacht werden, da für derartige Fahrzeuge in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung erfolgt.

**Entsorgungskosten (incl. 19,0 % MwSt.)**

€

**180,00**

Unter Beachtung des zur Zeit hohen Verschrottungsaufwandes werden voraussichtlich die oben genannten Entsorgungskosten entstehen.

**Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)**

€

**35,00**

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

**Mietwagenklasse**

**06**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse **06** eingestuft. Nach überwiegender Rechtssprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

## Wirtschaftlicher Totalschaden

Der Kostenvergleich *Wiederbeschaffungswert abzgl. Restwert* im Verhältnis zu den *Reparaturkosten zzgl. evtl. Wertminderung* einschließlich des Reparaturrisikos ergibt, dass die Gesamtkosten bei Durchführung der Reparatur höher liegen, als bei Abrechnung auf Totalschadensbasis. Wirtschaftlicher Totalschaden ist eingetreten. Die Reparaturdurchführung kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am:

**31.01.2009**

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:

**12-14 Kal.-Tg.**

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

## Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Duisburg, 2. Februar 2009

Dipl.-Ing. Metehan Bozkurt

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 3: Beschädigungen an der Fahrzeugfront



Bild 4: Ansicht der Anstoßstelle quer zur Fahrzeuglängsachse



Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 5: Ansicht des Anstoßbereichs



Bild 6: Aufnahme der Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 7: Beschädigungen am Kotflügel, Reifen und der Aufhängung



Bild 8: Beschädigungen an der rechten Tür und dem vorderen Kotflügel

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

*Fotodokumentation*



Bild 9: Lack- und Karoserieschäden an der Beifahrertür



Bild 10: Lack- und Materialschäden am rechten Außenspiegel

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 11: Beschädigungen (Lack- und Karosserie) an der Motorhaube



Bild 12: Übersichtsaufnahme der rechten Fahrzeugseite

Gutachten-Nr.: 2009/0009

02.02.2009

Fotodokumentation



Bild 13: Beschädigungen am hinteren rechten Seitenteil



Bild 14: Lack- und Karoserieschäden an dem hinteren rechten Seitenteil